



XTline
PROFESSIONAL TOOLS

NÁVOD K POUŽITÍ


XT106310

PÁSOVÁ BRUSKA



Model:	S1T-SW19-76A
Příkon:	1010W
Napětí:	230V/50Hz
Rychlost pásu bez zatížení:	360 m/min
Rozměry brusného pásu:	76x533 mm
Dvojitá izolace:	ANO
Krytí:	IP20
Hladina akustického tlaku LpA:	90 dB
Hladina akustického výkonu LwA:	101 dB
Vibrace:	5,1 m/s ²
Hmotnost:	3,5 kg



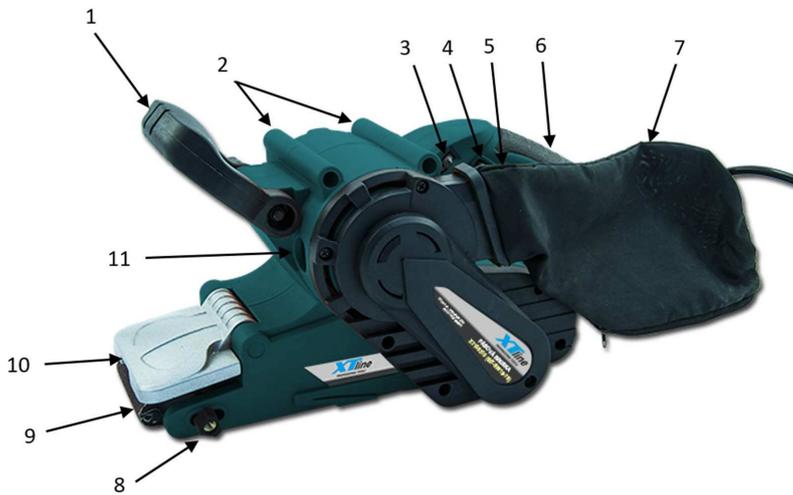

1. Přední rukojeť
2. Zásuvky pro zasunutí upínacích svorek
3. Regulace otáček
4. Aretační tlačítko provozního spínače
5. Provozní spínač
6. Zadní rukojeť
7. Sáček na prach
8. Šroub pro vycentrování nasazeného pásu
9. Brusný pás
10. Odklopitelný kryt
11. Kryti uhlíkových kartáčů
2x svorka



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokrú. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



BEZPEČNOST OSOB

- a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.



POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O EL. NÁŘADÍ

- a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické nářadí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.



SERVIS A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ!



PŘÍPRAVA NA PRÁCI

Pásová bruska je určena k suchému plošnému broušení dřeva, kovu, umělých hmot a k odstranění jejich staré povrchové úpravy a v případě kovů také rzi. Bruska umožňuje vysoký úběr materiálu.

Bruska není určena k broušení sádkokartonu z důvodu vysoké prašnosti.

- Regulace otáček umožňuje přizpůsobit otáčky povaze materiálu a velikosti zrna papíru pro lepší vzhled a kvalitu opracování.
- Integrovaný systém odsávání prachu se sběrným sáčkem na prach snižuje produkci prachu při práci.
- Brusku je možné otočit pásem nahoru a svěrkami ji připevnit ke stolu a použít jako stojní brusku o obroušení např. drobných předmětů.
- Bruska je vybavena systémem pro snadnou a rychlou výměnu brusného pásu.
- Polohovatelná přední rukojeť umožňuje příjemnější držení při práci a měnit polohu přitlaku na brusnou plochu
- Přední odklápěcí kryt umožňuje použití brusky ve stísněném prostoru

Příprava přístroje k použití

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození toho návodu.
- Před jakoukoli úpravou, seřizováním, či výměnou příslušenství odpojte napájecí kabel přístroje od zdroje el. proudu.

Instalace/Výměna brusného pásu

- Na brusku smí být instalován brusný pás o rozměrech 76x533mm
- Vzhledem k povaze obrušovaného materiálu a požadavku na kvalitu povrchu zvolte vhodnou velikost brusného zrna na brusném pásu.

Postup

- Zcela odklopte páčku rychloupínacího systému – tím dojde k uvolnění pásu z válců
- Pás sejměte z válců tahem do strany
- Na válce nasuňte nový pás a vyrovnejte jej co nejlépe na střed.
- Pro zajištění pásu zaklopte páčku rychloupínacího systému a je-li to nutné, vyrovnejte polohu pásu šroubem pro vycentrování nasazeného pásu.

Nastavení přední rukojeti

- Odklopte aretační páčku rukojeti na boční straně a rukojeť překlopte do požadované polohy. Rukojeť v dané poloze pak opět zajistěte aretační páčkou.

Použití pásové brusky jako brusky stolní

Brusku otočte pásem vzhůru a zásuvné tyče přiložených svorek zasuněte do zásuvek na brusce. Brusku pak svorkami pevně uchyťte ke stolu.

Zapnutí/Vypnutí, aretace provozního spínače

Zapnutí

- Před připojením přístroje ke zdroji el. napětí zkontrolujte, zda přístroj není poškozen a ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá hodnotě uvedené na štítku na přístroji. Poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte jeho opravu.
- Napájecí kabel brusky připojte do zásuvky el. napětí.
- Pro uvedení do chodu stiskněte provozní spínač.

Aretace provozního spínače


- Přístroj je vybaven aretačním tlačítkem provozního spínače pro případ potřeby zajištění spínače ve stisknuté poloze.
- Nejprve stiskněte provozní spínač a pak tlačítko aretace.
- Pro zrušení aretace stiskněte provozní spínač, tím dojde k jeho uvolnění ze stisknuté polohy.

Vypnutí

- Brusku vypněte uvolněním provozního spínače.

5. Bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou

- Zamezte používání náradí dětmi, fyzicky a mentálně nezpůsobilými osobami, nepoučenými osobami či osobami s nedostatkem zkušeností a znalosti. Ani vy sami tak nečiňte. Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehráli.
- Při práci používejte ochranu zraku před letícími předměty, ochranu sluchu, ochranu dýchacích cest – roušku s třídou alespoň P2, rukavice pro ochranu před mechanickými riziky a vibracemi, vhodný ochranný oděv a pracovní obuv.
- Opracovávaný materiál vždy zajistěte, aby byl stabilní, např. Uchycením svěrkami k pevnému podkladu. Nestabilní obrobek může vést ke zranění obsluhy.
- Na brusku instalujte brusný pás s rozměry, které jsou specifikovány v technických údajích. Pásy větších rozměrů nemohou být dobře uchyceny napínacím systémem brusky a mlže dojít k jejich zachycení a poškození hranami.
- Přístroj nepoužívejte k jinému účelu použití než ke kterému je určen. Přístroj neupravujte pro jiný účel použití.
- Přístrojem nepracováváte jiné druhy materiálu než pro které je přístroj určen.
- Před prací se ujistěte, že v opracovávaném materiálu nejsou ukryta rozvodná vedení elektřiny, vody, plynu apod. Poškozením těchto vedení by mohlo dojít k úrazu a nebo vzniku hmotných škod. K vyhledání těchto vedení použijte vhodné detekční zařízení kovu a elektřiny. Umístění rozvodů porovnejte s výkresovou dokumentací.
- Přístroj při práci držte za obě rukojeti, jednat to je nejbezpečnější způsob držení a také nemůže dojít k úrazu el. proudem v případě, že dojde k zasažení el. vedení a přívodu napětí na kovové části přístroje. Proto vždy držte přístroj za platové izolované povrchy přístroje.
- Přístroj neodkládejte, dokud se zcela nezataví pohyb pásu. Nikdy přístroj nepřenášejte, je-li v chodu.
- Přístroj vždy veďte k obrobku zapnutý.
- Nestrkejte ruce do prostoru broušení. Nedotýkejte se pohybujícího se pásu.
- Zajistěte, aby ve směru pásu nikdo nestál, neboť poškozený pás může vymrštit a zranit okolostojící.
- Napájecí kabel udržuje v dostatečné vzdálenosti od pracovního místa a dbejte na to, aby se kabel nedostal do prostoru brusného pásu.
- Při práci zaujměte stabilní postoj.
- Při obrušování kovových materiálů dochází k jejich výraznému zahřátí a mohou odletovat jiskry. Přístroj proto nepoužívejte v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu a dbejte na to, aby jiskry neodletovaly na Vás a okolostojící. Pokud se povrch materiálu výrazně zahřívá, dělejte pravidelné přestávky.

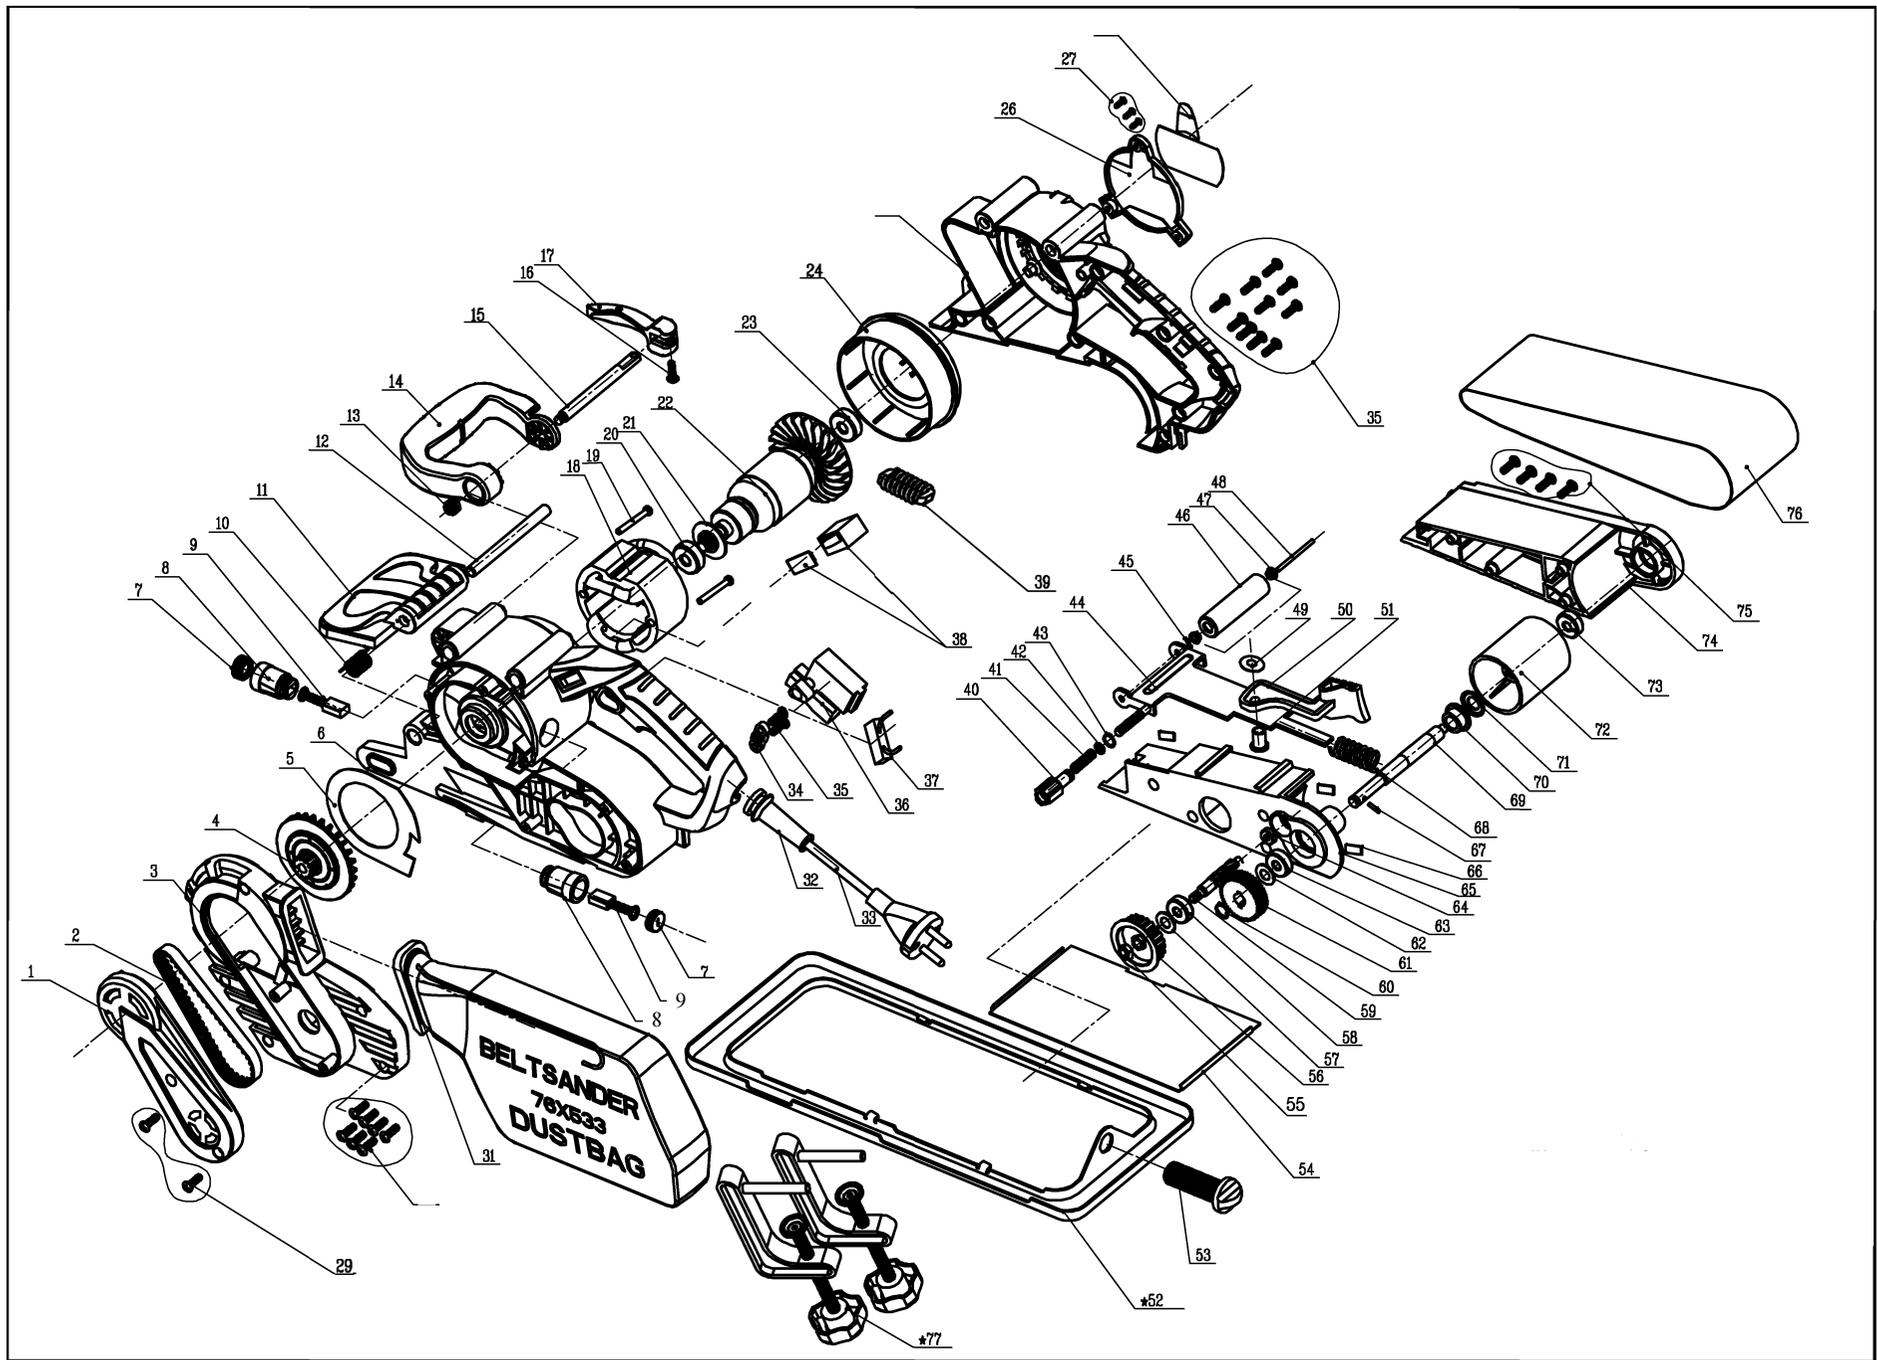

	CZ	SK	PL	GB
1	kryt řemene	kryt remeňa	osłona paska	Belt cover
2	řemen	remeň	pas	synchronous belt
3	střední kryt řemene	stredný kryt remeňa	środkowa osłona paska	middle cover
4	malá řemenice s těsnění	malá remenice s tesnenia	małe koło pasowe z uszczelką	small pulley
5	těsnění	tesnenie	foka	wind circle
6	levý kryt	ľavý kryt	lewa okładka	left housing
7	kryt uhlíku	kryt uhlíka	pokrywa węglowa	brush cover grip
8	držák uhlíků	držiak uhlíkov	uchwyt na węgiel	brush holder
9	uhlíky	uhlíky	węgle	brush
10	pružina	pružina	wiosna	torsion spring
11	část držadla	časť držadla	część rączki	activities of the shaft plate
12	čep	čap	cep	axis of rotation
13	matice	matice	orzec	nut
14	rukojeť	rukoväť	uchwyt	front handle
15	šroub	skrutka	wkręt	M6 screw
16	šroub	skrutka	wkręt	screw
17	šroub	skrutka	wkręt	stew st5
18	stator	ložisko 608	łożysko 608	ball bearing 608
19	izolace	izolácia	izolacja	insulation spacer
20	ložisko	rotor	wirnik	rotor
21	izolace	izolácia	izolacja	insulation spacer
22	rotor	rotor	wirnik	rotor
23	ložisko 608	ložisko 608	łożysko 608	ball bearing 608
24	kryt ventilátoru	kryt ventilátora	osłona wentylatora	introduction sets of wind
25	kryt	kryt	pokrywa	right housing
26	kryt	kryt	pokrywa	nameplate decorative cover
27	šroub	skrutka	wkręt	screw ST2.9*12
28	štítek	štítok	etykieta	nameplate,
29	šroub	skrutka	wkręt	screw ST4.2*16
30	šroub	skrutka	wkręt	screw ST4.2*16
31	prachový adaptér	prachový adaptér	adapter kurzu	dust adapter
32	kryt kabelu	kryt kábla	osłona kabla	cable cover
33	kryt kabelu	kryt kábla	osłona kabla	cable cover
34	svorka kabelu	svorka kábla	zacisk kablowy	cable press
35	šroub	skrutka	wkręt	screw ST4.2*16
36	vypínač	vypínač	przełącznik	switch,
37	kondenzátor vypínače	kondenzátor vypínača	przełączniki kondensatorów	switch capacitor 0.22uf
38	kryt	kryt	pokrywa	Decorative cover
	přepínač rychlosti	prepínač rýchlosti	przełącznik prędkości	speed control switch
39	cívka	cievka	cewka	inductance
40	nastavitelný kolík	nastaviteľný kolík	regulowany sworzeń	adjust knob
41	pružina	pružina	wiosna	small spring
42	podložka	podložka	pralka	washer 13
43	segrový kroužek	segrový krúžok	pierścień segre	check ring
44	rám	rám	rama	front*wheel frame
45	pojistka	poistka	bezpiecznik	fixed sales
46	kolečko	koliesko	koło	front wheel
47	ložisko	ložisko	namiar	needle bearing
48	čep	čap	cep	frame axis
49	nýt	nit	nit	M6 rivet
50	zajišťovací kolík	zaisťovacie kolík	sworzeń blokujący	front *wheel frame wrench
51	nýt	nit	nit	6 rivet
52	bruný rámeček	Brun rámček	brązowa ramka	sanding frame
53	plastový šroub	plastový skrutka	plastikowa śruba	plastic screw
54	ocelová podložka	oceľová podložka	podkładka stalowa	iron bottom
55	matice	matice	orzec	nut M6 LARGE PULLEY
56	hřídel	hriadel	wał	LARGE PULLEY
57	podložka	podložka	pralka	washer,8
58	ložisko 627	ložisko 627	łożysko 627	bearing 627
59	převodové kolo	prevodové koleso	koło zębate	small gear shaft
60	podložka	podložka	pralka	plain washer
61	převodovka	prevodovka	przenoszenie	big gear
62	podložka	podložka	pralka	washer 8
63	ložisko 608	ložisko 608	łożysko 608	bearing 608
64	ložisko 626	ložisko 626	łożysko 626	ball bearing 626
65	hliníková základna	hliníková základňa	alumiiniowa podstawa	Aluminum base
66				
67	čep	čap	cep	cylindrical pin3*11
68	pružina	pružina	wiosna	spring
69	kolík	kolík	kołek	Real axle
70	měděná podložka	medená podložka	podkładka miedziana	copper sets
71	těsnění	tesnenie	foka	bowl-type gasket
72	hřídel	hriadel	wał	Rear,
73	ložisko	ložisko	namiar	ball bearing
74	plastová konstrukce	plastová konštrukcia	konstrukcja z tworzywa sztucznego	plastic stent
75	šroub	skrutka	wkręt	Screw ST4.2 40
76	brusný pás	brúsny pás	taśma szlifierska	sanding belt



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zák. č. 22/1997 Sb., § 13: ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb.



ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV:	RUČNÍ PÁSOVÁ BRUSKA
TYP:	XT106310
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):	S1T-SW19-76A
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:	

VÝROBCE

NÁZEV:	XTline s.r.o.
ADRESA:	Průmyslová 2054, 59401 Velké Meziříčí
IČ:	26246937
DIČ CZ:	26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

EU 2006/42/EU, 2009/127/EU, 2012/32/EU, 95/16/EC - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb. (dle přílohy II A)
 EU 2014/35/EU - NV č. 118/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
 EU 2014/30/EU - NV č. 117/2016 Sb., o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
 EU 2011/65/EU - NV č. 481/2012 Sb., RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS	FUNKCE
KONSTRUKCE, ELEKTRONIKA A MECHANICKÉ PŘEVODY.	ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K BROUŠENÍ MATERIÁLU.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem

ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
 ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15
 ČSN EN ISO 13857;Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami;2008-10-01
 ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
 ČSN EN 1037+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění;2009-01-01
 ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
 ČSN EN ISO 14120;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;2016-06-01
 ČSN EN 60745-2-4 ed. 2;Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové;2010-08-01
 ČSN EN 60745-1 ed. 2;Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky;2012-01-01
 ČSN EN 60745-1 ed. 3;Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky;2010-01-01
 ČSN EN 55014-1 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise;2007-07-01
 ČSN EN 55014-2;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků;1998-10-01
 ČSN EN 55014-2 ed. 2;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků;2015-11-01
 ČSN EN 61000-3-2 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A);2006-12-01
 ČSN EN 61000-3-2 ed. 4;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A);2015-04-01
 ČSN EN 61000-3-3 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení;2014-03-01

Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody za stanovených podmínek (výrobce nebo oprávněným zástupcem výrobce). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.

Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21

Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:	Velké Meziříčí	Jméno:	Funkce:	Podpis:
datum:	2017-04-07		jednatel	



XTline
PROFESSIONAL TOOLS

NÁVOD K POUŽITIE


XT106310

PÁSOVÁ BRÚSKA



Model:	S1T-SW19-76A
Príkonn:	1010W
Napětí:	230V/50Hz
Rychlost pásu bez zatáženía:	360 m/min
Rozmery brúsného pásu:	76x533 mm
Dvojitá izolácia:	ANO
Krytie:	IP20
Hladina akustického tlaku LpA:	90 dB
Hladina akustického výkonu LwA:	101 dB
Vibrácie:	5,1 m/s ²
Hmotnosť:	3,5 kg



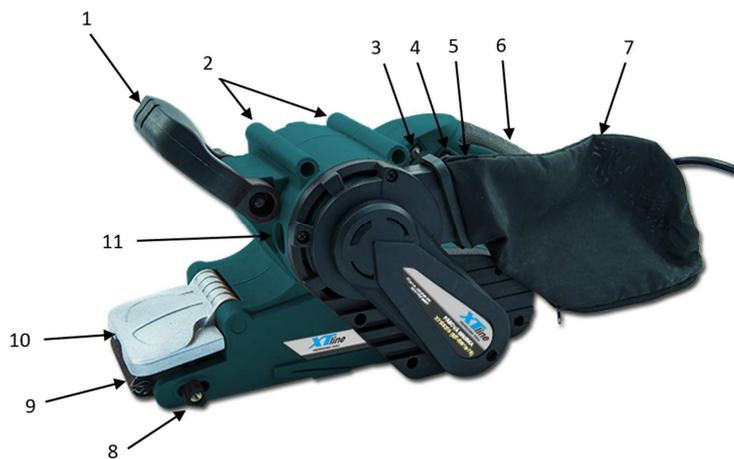

1. Předná rukojeť
2. Zásuvky pre zasunutie upínacích svoriek
3. Regulácia otáčok
4. Aretačné tlačidlo prevádzkového spínača
5. Prevádzkový spínač
6. Zadná rukojať
7. Vrečko na prach
8. Skrutka pre vycentrovanie nasadeného pásu
9. Brúsny pás
10. Odklopiteľný kryt
11. Krytie uhlíkových kief
2x svorka



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Vidlice pohyblivého prívodu elektrického náradí musí odpovedať sít'ové zásuvce. Nikdy jakýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlice. S náradím, ktoré má ochranné spojenie se zemí, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického náradí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické náradí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpeční úrazu elektrickým proudem.



BEZPEČNOSŤ OSÔBS B

- a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvil'ková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachycené pohyblivými časťami.
- g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom



POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo siet'ovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím opravte. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
- f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.



SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené našim reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne opraví servis firmy XT line s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavení skrytej chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú určené alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO!



PRÍPRAVA PRÁCE A SPUSTENIE

Pásová brúska je určená na suchému plošnému brúsenie dreva, kovu, umelých hmôt a na odstránenie ich staré povrchovej úpravy a v prípade kovov tiež hrdze. Brúska umožňuje vysoký úber materiálu.

Brúska nie je určená na brúsenie sadrokartónu z dôvodu vysokej prašnosti.

- Regulácia otáčok umožňuje prispôbiť otáčky povaha materiálu a veľkosti zrna papiera pre lepší vzhľad a kvalitu opracovania.
- Integrovaný systém odsávania prachu so zberným vreckom na prach znižuje produkciu prachu pri práci.
- Brusku je možné otočiť pásom hore a svorkami ju pripevniť k stolu a použiť ako stojné brúska o obrúsenie napr. drobných predmetov.
- Brúska je vybavená systémom pre jednoduchú a rýchlu výmenu brúsneho pásu.
- Polohovateľná predná rukoväť umožňuje príjemnejšie držanie pri práci a meniť polohu prítlaku na brúsnu plochu
- Predný odklápací kryt umožňuje použitie brúske v stiesnenom priestore

Príprava prístroja k použitiu

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a nechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte poškodenie toho návodu.
- Pred akoukoľvek úpravou, nastavovaním, či výmenou príslušenstva odpojte napájací kábel prístroja od zdroja el. prúdu.

Instalácia/Výmena brúsneho pásu

- Na brúske môže byť inštalovaný brúsny pás s rozmermi 76x533mm
- Vzhľadom na povahu mlátením materiálu a požiadavke na kvalitu povrchu zvolte vhodnú veľkosť brúsneho zrna na brúsnom páse.

Postup

- Úplne odklopte páčku rýchlopínacieho systému - tým dôjde k uvoľneniu pásu z valcov
- Pás zložte z valcov ťahom do strany
- Na vojne nasuňte nový pás a vyrovnajte ho čo najlepšie na stred.
- Pre zaistenie pásu zaklopte páčku rýchlopínacieho systému a je je to potrebné, vyrovnajte polohu pásu skrutkou pre vycentrovanie nasadeného pásu.

Nastavenie prednej rukoväti

- Odklopte aretačnú páčku rukoväte na bočnej strane a rukoväť preklopte do požadovanej polohy. Rukoväť v danej polohe potom opäť zaistite aretačnou páčkou.

Použitie pásovej brúske ako brúske stolové

- Brúske otočte pásom hore a zásuvné tyče priložených svoriek zasunú do zásuviek na brúske. Brúske potom svorkami pevne uchyťte k stolu.

Zapnutie

- Pred pripojením prístroja k zdroju el. napätia skontrolujte, či prístroj nie je poškodený a uistite sa, že napätie v zásuvke zodpovedá hodnote uvedenej na štítku na prístroji. Poškodený prístroj nepoužívajte a zaistite jeho opravu.
- Napájací kábel brúske pripojte do zásuvky el. napätia.
- Pre uvedenie do chodu stlačte prevádzkový spínač.

Aretácia prevádzkového spínača


- Prístroj je vybavený aretačným tlačidlom prevádzkového spínača pre prípad potreby zabezpečenie spínača v stlačenej polohe.
- Najprv stlačte prevádzkový spínač a potom tlačidlo aretácie.
- Pre zrušenie aretácie stlačte prevádzkový spínač, tým dôjde k jeho uvoľneniu zo stlačenej polohy

Vypnutie

- Brúsku vypnite uvoľnením prevádzkového spínača.

Bezpečnosté pokyny pre prácu s brúskou

- Zamezte používanie náradia deťmi, fyzicky a mentálne nespôsobilými osobami, nepoučenými osobami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí. Ani vy sami tak nekonajte. Zaistite, aby sa deti s prístrojom nehrali.
- Pri práci používajte ochranu zraku pred letiacimi predmetmi, ochranu sluchu, ochranu dýchacích ciest - rúško s triedou aspoň P2, rukavice pre ochranu pred mechanickými rizikami a vibráciami, vhodný ochranný odev a pracovnú obuv.
- Opracovávaný materiál vždy zaistite, aby bol stabilný, napr. Uchytením svorkami k pevnému podkladu. Nestabilná obrobok môže viesť k zraneniu obsluhy.
- Na brúsku inštalujte brúsny pás s rozmermi, ktoré sú špecifikované v technických údajoch. Pásky väčších rozmerov nemôžu byť dobre uchytené napínacím systémom brúsky a lastúrniky dôjsť k ich zachyteniu a poškodeniu hranami.
- Prístroj nepoužívajte k inému účelu použitia než na ktorý je určený. Prístroj neupravujte na iný účel použitia.
- Prístrojom nepracovávajte iné druhy materiálu než na ktoré je prístroj určený.
- Pred prácou sa uistite, že v opracovávanom materiáli nie sú ukrytá rozvodná vedenie elektriny, vody, plynu a pod. Poškodením týchto vedení by mohlo dôjsť k úrazu alebo vzniku hmotných škôd. Na vyhľadanie týchto vedení použite vhodné detekčné zariadenie kovu a elektriny. Umiestnenie rozvodov porovnajte s výkresovou dokumentáciou.
- Prístroj pri práci držte za obe rukoväte, konať to je najbezpečnejší spôsob držania a tiež nemôže dôjsť k úrazu el. prúdu v prípade, že dôjde k zasiahnutiu el. vedenie a prívodu napätia na kovové časti prístroja. Preto vždy držte prístroj za platové izolované povrchy prístroja.
- Prístroj neodkladajte, kým sa úplne nezataví pohyb pásu. Nikdy prístroj neprenášajte, ak je v chode.
- Prístroj vždy vedte k obrobku zapnutý.
- Nestrkajte ruky do priestoru brúsenie. Nedotýkajte sa pohybujúceho sa pásu.
- Zaistite, aby v smere pásu nikto nestál, pretože poškodený pás môže vymrštiť a zraniť okolostojace.
- Napájací kábel udržuje v dostatočnej vzdialenosti od pracovného miesta a dbajte na to, aby sa kábel nedostal do priestoru brúsneho pásu.
- Pri práci zaujmite stabilný postoj.
- Pri obrusovanie kovových materiálov dochádza k ich výraznému zahriatiu a môžu odletovať iskry. Prístroj preto nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu a dbajte na to, aby iskry neodletovali na Vás a okolostojaci. Ak sa povrch materiálu výrazne zahrieva, robte pravidelné prestávky.

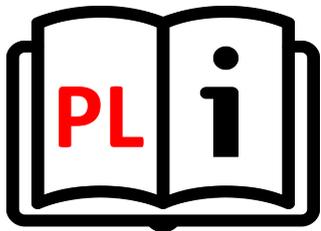

XTline
PROFESSIONAL TOOLS

INSTRUKCJA OBSŁUGI


XT106310

SZLIFIERKA
TASMOWA



Model:	S1T-SW19-76A
Moc:	1010W
Napięcie:	230V/50Hz
Prędkość pasa bez obciążenia:	360 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej:	76x533 mm
Podwójna izolacja:	Tak
Ochronność:	IP20
Poziom ciśnienia akustycznego LpA:	90 dB
Poziom mocy akustycznej LwA:	101 dB
Wibracja:	5,1 m/s ²
Waga:	3,5 kg



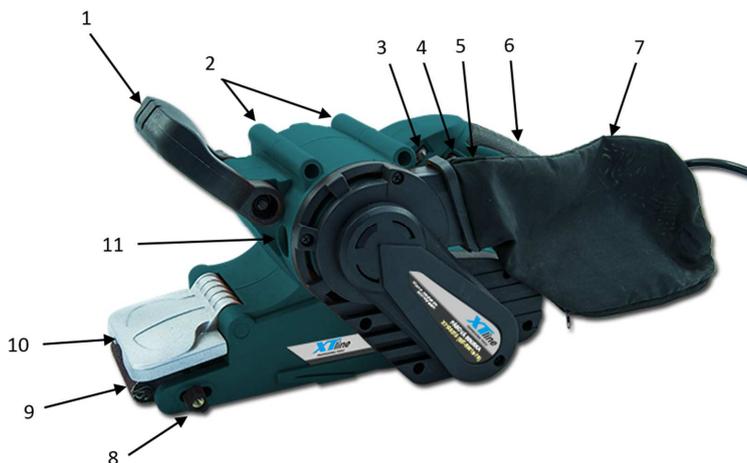

1. Przedni uchwyt
2. Gniazda do wkładania zacisków
3. Kontrola prędkości
4. Przycisk blokady przełącznika obsługi
5. Przełącznik działania
6. Tylny uchwyt
7. Worek na kurz
8. Śruba do centrowania dołączonego paska
9. Taśma szlifierska
10. Składana pokrywa
11. Pokrycie szczotek węglowych
2x Zacisk



BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCNE

- a) Wtyczka przewodu zasilającego powinna zawsze pasować do gniazda. Nigdy nie należy modyfikować gniazda. Nie należy używać koncentratorów. Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy zapobiegać kontaktowi ciała z powierzchniami przewodzącymi prąd, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- c) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Obecność wody w urządzeniu elektrycznym znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie należy przykładać nadmiernej siły do przewodu. Przechowywać przewód z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- e) W przypadku pracy na zewnątrz należy rozważyć zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Zaleca się stosowanie ziemnozwarciowego przerywacza obwodu (GFCI) podczas pracy w mokrym środowisku. Stosowanie GFCI zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- g) Podwójnie izolowane urządzenie jest wyposażone w uzziemioną wtyczkę (jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Jeśli złącze nie jest w pełni dopasowane do gniazda, należy przekręcić wtyczkę. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę uzziemienia przewodu zasilającego i systemu zasilania.



OBŚLUGA I KONSERWACJA

- a) Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia.
- b) Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa prawidłowo.
- c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub akumulator urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- d) Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
- e) Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy sprawdzić, czy części obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, jakiegokolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne warunki, które mogą mieć wpływ na pracę urządzenia.
- f) Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo konserwowane części są mniej podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane.
- g) Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego modelu. Modyfikacje i akcesoria stosowane w urządzeniu mogą być niebezpieczne w przypadku używania z innym modelem.



BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- a) Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu.
- b) Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski przeciwpyłowej. Należy używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, kasku i obuwia ochronnego.
- c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.

- e) Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na obracającej się części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- f) Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa postawa i równowaga przez cały czas pozwalają na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej.



OBSŁUGA I KONSERWACJA

Szlifierka taśmowa jest przeznaczona do szlifowania na sucho powierzchni drewna, metalu, tworzyw sztucznych i aby usunąć ich stare wykończenie, a w przypadku metali również rdzę. Szlifierka umożliwia duże usuwanie materiału.

Młynek nie jest przeznaczony do szlifowania płyt kartonowo-gipsowych ze względu na duże zapylenie.

- Kontrola prędkości pozwala dostosować prędkość do charakteru materiału i rozmiaru ziarna papieru, aby uzyskać lepszy wygląd i wykończenie.
- Zintegrowany system odsysania pyłu z workiem na pył zmniejsza wytwarzanie pyłu w pracy.
- Szlifierka może być obracana do góry i mocowana do stołu i używana jako szlifierka. małe przedmioty.
- Szlifierka jest wyposażona w system umożliwiający łatwą i szybką wymianę taśmy szlifierskiej.
- Regulowany przedni uchwyt zapewniający wygodniejszy chwyt przy zmianie położenia nacisku na powierzchnię szlifierską
- Przednia pokrywa na zawiasach umożliwia używanie szlifierki w ograniczonej przestrzeni

Przygotowanie urządzenia do użycia

- Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję obsługi i przechowuj ją wraz z produktem, aby operator mógł się z nią zapoznać. Jeśli pożyczasz lub sprzedajesz produkt komukolwiek, dołącz niniejszą instrukcję obsługi. Unikaj uszkodzenia tej instrukcji.
- Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego przed dokonaniem regulacji, regulacji lub zmiany akcesoriów. prąd.

Instalacja / wymiana taśmy szlifierskiej

- Na szlifierce można zainstalować taśmę szlifierską o wymiarach 76x533 mm
- Ze względu na charakter ścieranego materiału i wymóg jakości powierzchni, wybierz odpowiednią wielkość ziarna ściernego na taśmie ściernej.

Process

- Całkowicie rozłóż dźwignię systemu szybkiego zwalniania, aby zwolnić pasek z rolek
- Zdejmij pasek z rolek, ciągnąc na boki
- Załóż nowy pasek na rolki i wyrównaj go jak najdalej w środku.
- Aby zabezpieczyć pasek, opuść dźwignię systemu szybkiego zwalniania i, jeśli to konieczne, wyrównaj położenie paska ze środkową śrubą pasa.
- Regulacja przedniego uchwytu
- - Odchylić dźwignię blokującą uchwyt z boku i obrócić uchwyt do żądanej pozycji. Następnie zablokuj uchwyt w odpowiedniej pozycji, blokując dźwignię.
- Używaj szlifierek taśmowych jako szlifierek stołowych
- - Obróć szlifierkę taśmową do góry i włóż pręty wprowadzające dostarczonych zacisków do gniazd na szlifierce taśmowej. Następnie mocno przymocuj młyn do stołu.

Włączanie / wyłączanie, blokowanie przełącznika obsługi

Włączanie

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone i upewnij się, że napięcie gniazdka odpowiada wartości wskazanej na etykiecie urządzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia i zlecaj jego naprawę.
- Podłącz przewód zasilający szlifierki do gniazda zasilania. napięcie.
- Nacisnąć przełącznik obsługi, aby rozpocząć pracę.

Blokada przełącznika roboczego

- Urządzenie jest wyposażone w przycisk blokady przełącznika operacyjnego w celu zablokowania przełącznika w położeniu wciśniętym.
- Najpierw naciśnij przełącznik operacji, a następnie przycisk blokady.
- Aby zwolnić blokadę, naciśnij przełącznik operacyjny, aby zwolnić go z wciśniętej pozycji.

odłączenie

Wyłączysz szlifierkę, zwalniając przełącznik obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pracy z młynkiem

- Unikaj używania narzędzi przez dzieci, osoby ubezwłasnowolnione fizycznie i psychicznie, osoby nieprzeszkolone lub osoby o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy. Ani ty sam. Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Nosić ochronę oczu przed obiektami latającymi, ochronę słuchu, ochronę dróg oddechowych - co najmniej maska klasy P2, rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i wibracjami, odpowiednia odzież ochronna i obuwie robocze.
- Zawsze upewnij się, że przedmiot jest stabilny, np. Mocowanie zaciskami do stałej powierzchni. Niestabilny przedmiot może spowodować obrażenia operatora.
- Zamontować taśmę szlifierską o wymiarach określonych w danych technicznych. Większe pasy nie mogą być prawidłowo zamocowane przez system napinania szlifierki i mogą zostać złapane i uszkodzone przez krawędzie.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie. Nie modyfikuj urządzenia w żadnym innym celu.
- Nie używaj żadnych materiałów innych niż przeznaczone do urządzenia.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że materiał obrabianego przedmiotu nie ukrywa prądu, wody, gazu itp. Uszkodzenie tych przewodów może spowodować obrażenia ciała i / lub szkody materialne. Użyj odpowiednich urządzeń do wykrywania metalu i elektryczności, aby zlokalizować te linie. Porównaj lokalizację okablowania z dokumentacją rysunku.
- Podczas pracy trzymaj urządzenie za dwa uchwyty, jest to najbezpieczniejszy sposób trzymania go i nie ma ryzyka porażenia prądem. prąd w przypadku porażenia prądem. przewodzenie i dostarczanie napięcia do metalowych części urządzenia. Dlatego zawsze trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie urządzenia.
- Nie odkładaj maszyny, dopóki pasek nie zatrzyma się całkowicie. Nigdy nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.
- Zawsze utrzymuj maszynę włączoną do obrabianego przedmiotu.
- Nie wkładaj rąk do obszaru szlifowania. Nie dotykaj ruchomego pasa.
- Upewnij się, że nikt nie stoi w kierunku pasa, ponieważ uszkodzony pasek może wyrzucić i zranić osoby postronne.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od obszaru roboczego i trzymać przewód z dala od taśmy szlifierskiej.
- Weź stabilną postawę podczas pracy.
- Szlifowanie materiałów metalowych spowoduje ich rozgrzanie, a iskry mogą odlecieć. Dlatego nie używaj urządzenia w środowisku zagrożonym pożarem i wybuchem i upewnij się, że iskry nie lecą do Ciebie i osób postronnych. Rób regularne przerwy, jeśli powierzchnia materiału staje się gorąca.



USER MANUAL

XT106310


BELT SENDER

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



Model:	S1T-SW19-76A
Power:	1010W
Voltage:	230V/50Hz
Speed:	360 m/min
Belt size:	76x533 mm
Double insulation:	YES
Cover:	IP20
Sound pressure level LpA:	90 dB
Sound power level LwA:	101 dB
Vibration:	5,1 m/s ²
Weight:	3,5 kg



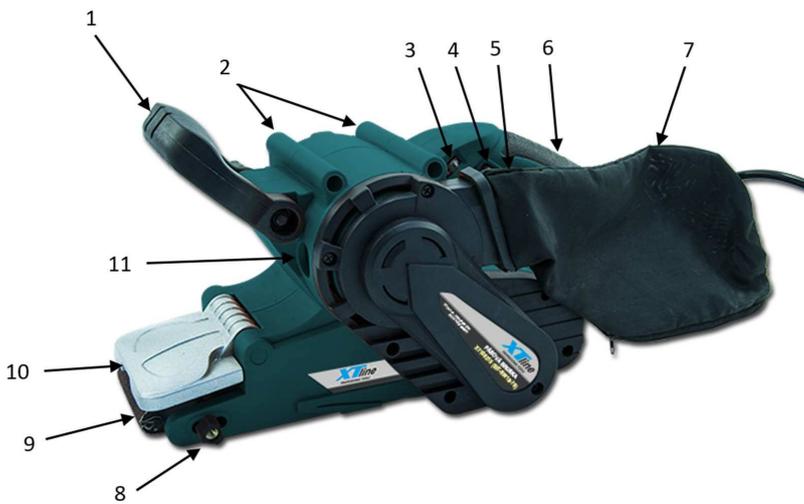

1. 1. Front handle
2. 2. Sockets for plugging in clamps
3. 3. Speed control
4. 4. Operating switch lock button
5. 5. Operating switch
6. 6. Rear handle
7. 7. Dust bag
8. 8. Screw for centering the fitted belt
9. 9. Abrasive belt
10. 10. Hinged cover
11. 11. Carbon brush covers
12. 12. 2x clamp



ELECTRIC SAFETY

- a) The power cord plug shall always suit the socket. Never adjust the socket. Do not use plug hubs. Non-adjusted plugs and appropriate sockets reduce the risk of electric shock injury.
- b) Prevent body contact with conductive surfaces to avoid a risk of electric shock injury.
- c) Do not expose the tool to rain or wet locations. Presence of water in electric tool highly increases the risk of electric shock injury.
- d) Do not force the cord. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or movable parts. Damaged cord increases a risk of electric shock injury.
- e) When manipulating in exterior areas consider an extension cord intended for outdoor use specifically. Using an exterior extension cord decreases a risk of electric shock injury.
- f) It is strictly recommended to use a ground fault circuit interrupter (GFCI) when manipulating the tool in a wet area. Using of GFCI decreases a risk of electric shock injury.
- g) A double insulated tool is equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). If the connector does not fully suit the socket, turn the plug. Do not change the plug by any means. Double insulation eliminates the need for grounding of power cord and power supply system.



PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert and do not use the tool when under influence of alcohol.
- b) Use safety glasses and face or dust mask. Wear protective hearing equipment, helmet and boots.
- c) Avoid unintentional starting. Before connecting to power source or battery, make sure the switch is at OFF position.
- d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught with moving parts.
- e) Remove adjusting keys and wrenches. Tool or adjusting key you leave attached to a turning part of the tool may cause injury.
- f) Do not overreach. Proper footing and balance at all times allow better control of the tool in unexpected situations.
- g) Use approved protective equipment only.



LECTRIC TOOL HANDLING AND MAINTANCE

Using the Belt Sander

Hold the machine with both hands and assume a balanced posture. Press the On/Off trigger switch and allow the motor to reach full speed. Hold the machine parallel to the work piece. Gently bring belt contact with the work piece.

Caution! The sander may initially snatch forwards. Resist the forwards motion and allow the sander to move forwards at a gradual pace. Do not use excessive, downward pressure, this may cause the belt to snap. Keep the sander moving forwards at an even pace. Failure to do this will result in an uneven finish. When the operation finished ,lift the sander clear of the workpiece and release the On/Off trigger switch. Wait until the belt has stopped rotating before putting the sander down on workbench. Failure to do this will result in the machine running forwards.

Replacing the Sanding belts

Locate the belt tension lever (see 1 of Fig.7)and pull outwards. Take care as the lever is under tension and may spring back to the closed position. Continue pulling the lever outwards until it locks in the position shown in Maneuver the sanding belt off the rollers. NOTE: The Sanding belt has directional

OPERATION

Sanding belts come in different grades i.e. rough through to smooth. Select the grade according to the material operated on.

Locate the sanding belt on the rollers Make sure the sanding belt does not touch the sides of the casing and that the arrows, printed on the inside of the sanding belt point in the direction of travel. Release the tension lever.

NOTE: Caution is required as the lever is under spring tension. Make sure the lever closes fully. With the new sanding belt fitted it must be checked to ensure that it is running centrally on the rollers (see section Centralizing the Sanding Belt).

Tool Use and Care

1. Use clamps or other practical way to secure and support the work piece to a stable platform. Holding the work piece by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
2. Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
3. Do not use tool if the switch can not turn on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired before use.
4. Disconnect the plug from the power source before making any adjustment, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures can reduce the risk of starting the tool accidentally.
5. Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
6. Maintain tools with care. Keep the cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
8. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

Service

1. Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
2. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of electric shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

1. Make sure that the foreign objects such as nails and screws have been removed from the work before commencing sanding.
2. Rags, cloths, cord, string and the like should never be left around the work area.
3. Always switch off before the sander is put down.
4. Do not force the sander. Let the tool work at a reasonable speed. Overloading will occur if too much pressure is applied and the motor slows resulting in inefficient sanding and may damage the sander motor.
5. When an extension cable is required, be sure that it has the right ampere rating for the tool and is in safe electrical condition.
6. Fully unwind cable drum extension to avoid potential overheating.
7. Do not touch the moving sanding belt.
8. Worn, torn or heavily clogged sanding belts can not be continually use.
9. Always connect the dust bag or use dust extraction system when sanding wood.

ASSEMBLY

Fitting The Dust Collection Bag

This machine is fitted with a dust extraction outlet and collection bag. We recommend that this facility is used at all times, as well as using an approved face mask. Fit the dust collection bag onto the dust extraction outlet

Switching on and off

Connect the plug to the power supply. To start the machine, squeeze the ON/OFF trigger switch; To stop the machine, release the ON/OFF trigger switch

WARNING! The sander is designed for dry sanding only and under no circumstances should it be used for wet sanding

Lock-on Button

This machine is fitted with a lock-on button. When the on/off switch is depressed, press lock-on button to get continuous operation without depressing the on/off switch

Centralizing the sanding belt

Check that the sanding belt is running centrally before using. Centralizing the belt is necessary to stop the belt running off the rollers. Turn the machine with the belt facing the operator

Start the Sander and observe how the sanding belt is running. If the sanding belt is seen to move along the rollers in either direction, it will require centralizing before use.

Turn the centralizing knob either clockwise or anti-clockwise to adjust the belt tracking until the sanding belt is running centrally. Run the Sander for a short time. If the belt is

MAINTENANCE

WARNING. Always ensure that the tool is switched off and the plug is removed from the power point before making any adjustments or maintenance procedures.

Keep the tools air vents unclogged and clean at all times.

1. Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the grills near the motor and around the trigger switch. Use a soft brush to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.

2. Re-lubricate all moving parts at regular intervals.

3. If the body of the sander needs cleaning, wipe it with a soft damp cloth. A mild detergent can be used but nothing like alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts.

CAUTION! Water must never come into sparking seen through the ventilation slots. When the carbon brushes have worn down to approximately 4-5mm, they will require replacing.

Caution! Make sure that the sander is isolated from the mains power supply before fitting accessories, maintenance and adjustment if in doubt consult a qualified electrician.

Place the sander on a workbench and using a screwdriver remove the carbon brush housing cover (see 1 of Fig.10).

Remove the carbon brush from the brush housing and replace it with a new one. Slide the new carbon brush (see 1 of Fig.11) into the brush housing. Repeat this procedure for the other carbon brush. Then replace the carbon brush housing cover.

Note: carbon brushes must be replaced in contact with the sander.

4. During use, the carbon brushes will wear down and will be indicated by a possible loss of power and excessive